

# INFORMATIE - BULLETIN

GRUNDIG

Handelmaatschappij J.N.J. SIEVERDING n.v. BENELUX

TECHNIEK

RECORDER 3

APRIL 1978

C 5000/5500/6500/8000 - CB 100, C 9000 - CB 120 E  
RC 100/RPC 100 - CB 200, RC 200/RPC 200 - CB 210  
RPC 400 - CB 230

ONGEKONTROLEERD UITSCHAKELEN IN WEERGAVE RESP. GEEN AFSCHAKELING AAN HET BANDEINDE.

- Oorzaken :
1. Hefboom op de onderzijde van de vooruitspoelkoppeling te los.
  2. De veiligheidsring draait te gemakkelijk in de gleuf van de koppelingsas.
  3. De veerschotel veroorzaakt geen afremming van de vooruitspoelkoppeling daar ze door haar eigen gewicht niet genoeg doordrukt (fig. 1).
  4. De bronzen bladveer achter de motor-unit is geplooid resp. verkeerd gemonteerd.

In geval van herstelling : Indien nodig :

1. en 2. De vooruitspoelkoppeling, met grote of kleine tanden, vervangen door een koppeling met dezelfde tanden.
3. Vooruitspoelkoppeling (zie hierboven) en veerschotel vervangen.
4. Plaats van de bronzen bladveer controleren en eventueel corrigeren. Wanneer alle toetsen ontgrendeld zijn moet de bronzen bladveer tegen de hefboom drukken zodanig dat deze draait in de richting van de wijzers van een uurwerk (fig. 2).

Stockage : CB 100 E/120 E

- Onderste deel van de koppeling (vooruitspoelen) SNr. 34021-066.00 met fijne tanden en SNr. 34021-566.00 met groffe tanden (met bronzen veer tussen hefboom en schijf).
- Veerschotel SNr. 34021-116.00
- Bladveer SNr. 34021-091.00

./.



EXCLUSIEF IMPORTEUR VOOR DE BENELUX  
VAN GRUNDIG AG FÜRTH-BAYERN - DUITSLAND

