

INFORMATIE - BULLETIN

GRUNDIG

Handelmaatschappij J.N.J. SIEVERDING n.v. BENELUX

TECHNIEK

RECORDER 1

MAART 1978

CN 1000 - GEEN STARTFUNKTIE.


Reden : Het anker van de pause-magneet valt niet af.

Modificatie : Anker langs de binnenkant van een schuimplastic-stripje voorzien.

In geval van réparation : Schuimplastic-stripje van 30 mm X 14 mm X 3 mm indien nodig volgens figuur met UHU-Por vastkleven.

Opmerking : kleefmiddel mag niet met gummi in aanraking komen.

Stockage : -

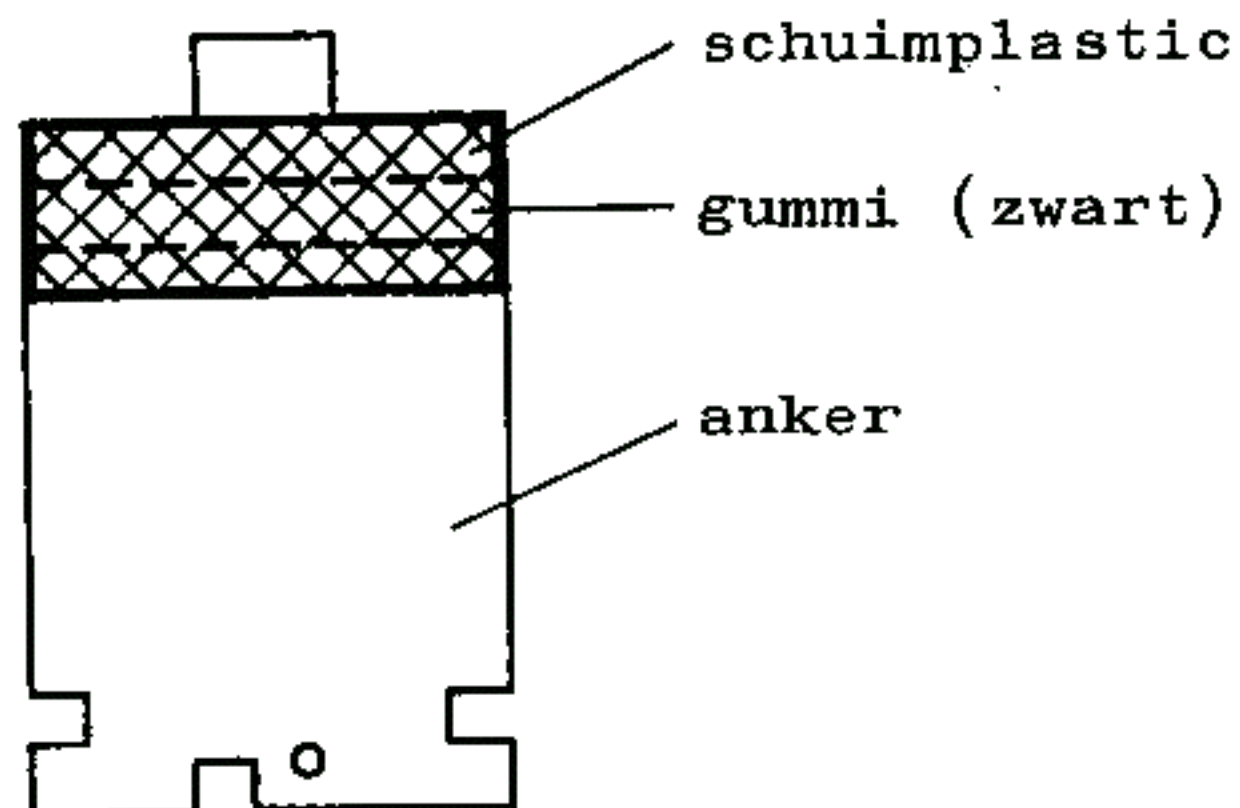

INFORMATIE - BULLETIN

GRUNDIG

Handelmaatschappij J.N.J. SIEVERDING n.v. BENELUX

Techniek

RECORDER 2

APRIL 1978

CN 1000 - KNARREND LAWAAI IN DE STAND START BIJ HET BANDBEGIN.

Oorzaak : Het gripperen van de veerhuls op de wrijvings-
schijf in de vooruitspoelkoppeling (oppervlakte
van de wrijvingschijf werd bij deze koppeling
niet gesmeerd).

Modificatie : Geen.

In geval van herstelling : Indien nodig de vooruitspoelkoppe-
ling vervangen.

Stockage : Vooruitspoelkoppeling SNr. 32021-178.00



EXCLUSIEF IMPORTEUR VOOR DE BENELUX
VAN GRUNDIG AG FÜRTH-BAYERN - DUITSLAND



INFORMATIE - BULLETIN

GRUNDIG

Handelmaatschappij J.N.J. SIEVERDING n.v. BENELUX

TECHNIEK

RECORDER 3

MAART 1978

MOEILIJKHEDEN MET DE SONO-DIA 272 a IN VERBINDING MET DE CN 1000.

Reden der modificatie : Door een te kleine stuurspanning voor de schakeltransistor T 3 van het projektorrelais kan het gebeuren dat bij opname, de Sono-Dia de projektor niet doet vooruitschakelen.

Modificatie : Weerstand R 213 aan de diode-aansluiting in de CN 1000 veranderen van 270 Ohm in 150 Ohm.

In geval van reparatie: Indien nodig uitvoeren.

Bijkomend is in de Sono-Dia een tantalkondensator 10 μ F/10 V parallel over D 1 (ZF 5,1) te solderen (LF-afvlakking indien de spanning onder de zenerspanning komt).

Stockage : -



EXCLUSIEF IMPORTEUR VOOR DE BENELUX
VAN GRUNDIG AG FÜRTH-BAYERN - DUITSLAND

