



Grundig UKW-Boy I, 55

Fehler an der Netz-Batterie-Umschaltfeder des UKW-Boy 55

Bei einzelnen Geräten des UKW-Boy 55 entstand durch Einbau eines anderen Federmaterials ein Fehler, der sich bei eingeschaltetem Gerät dadurch bemerkbar macht, daß bei Herausnahme des Netzsteckers aus den Umschaltkontakten das Gerät weiterspielt. Die mittlere lange Schaltfeder bleibt an einer der seitlichen Federn hängen und verhindert ein Abtrennen der Anodenbatterie.

Wir bitten, die UKW-Boy-55-Geräte vor dem Verkauf einer diesbezüglichen Kontrolle zu unterziehen. Bei Auftreten des Fehlers ist die Netzumschaltplatte durch Lösen einer seitlichen Schraube nach vorn zu ziehen und die längere Feder — wie aus der Zeichnung ersichtlich — mit einer kleinen Flachzange etwas abzuwinkeln. Durch diese Maßnahme wird ein Hängenbleiben der Feder verhindert.

