



Met dank aan Paul Hunecker

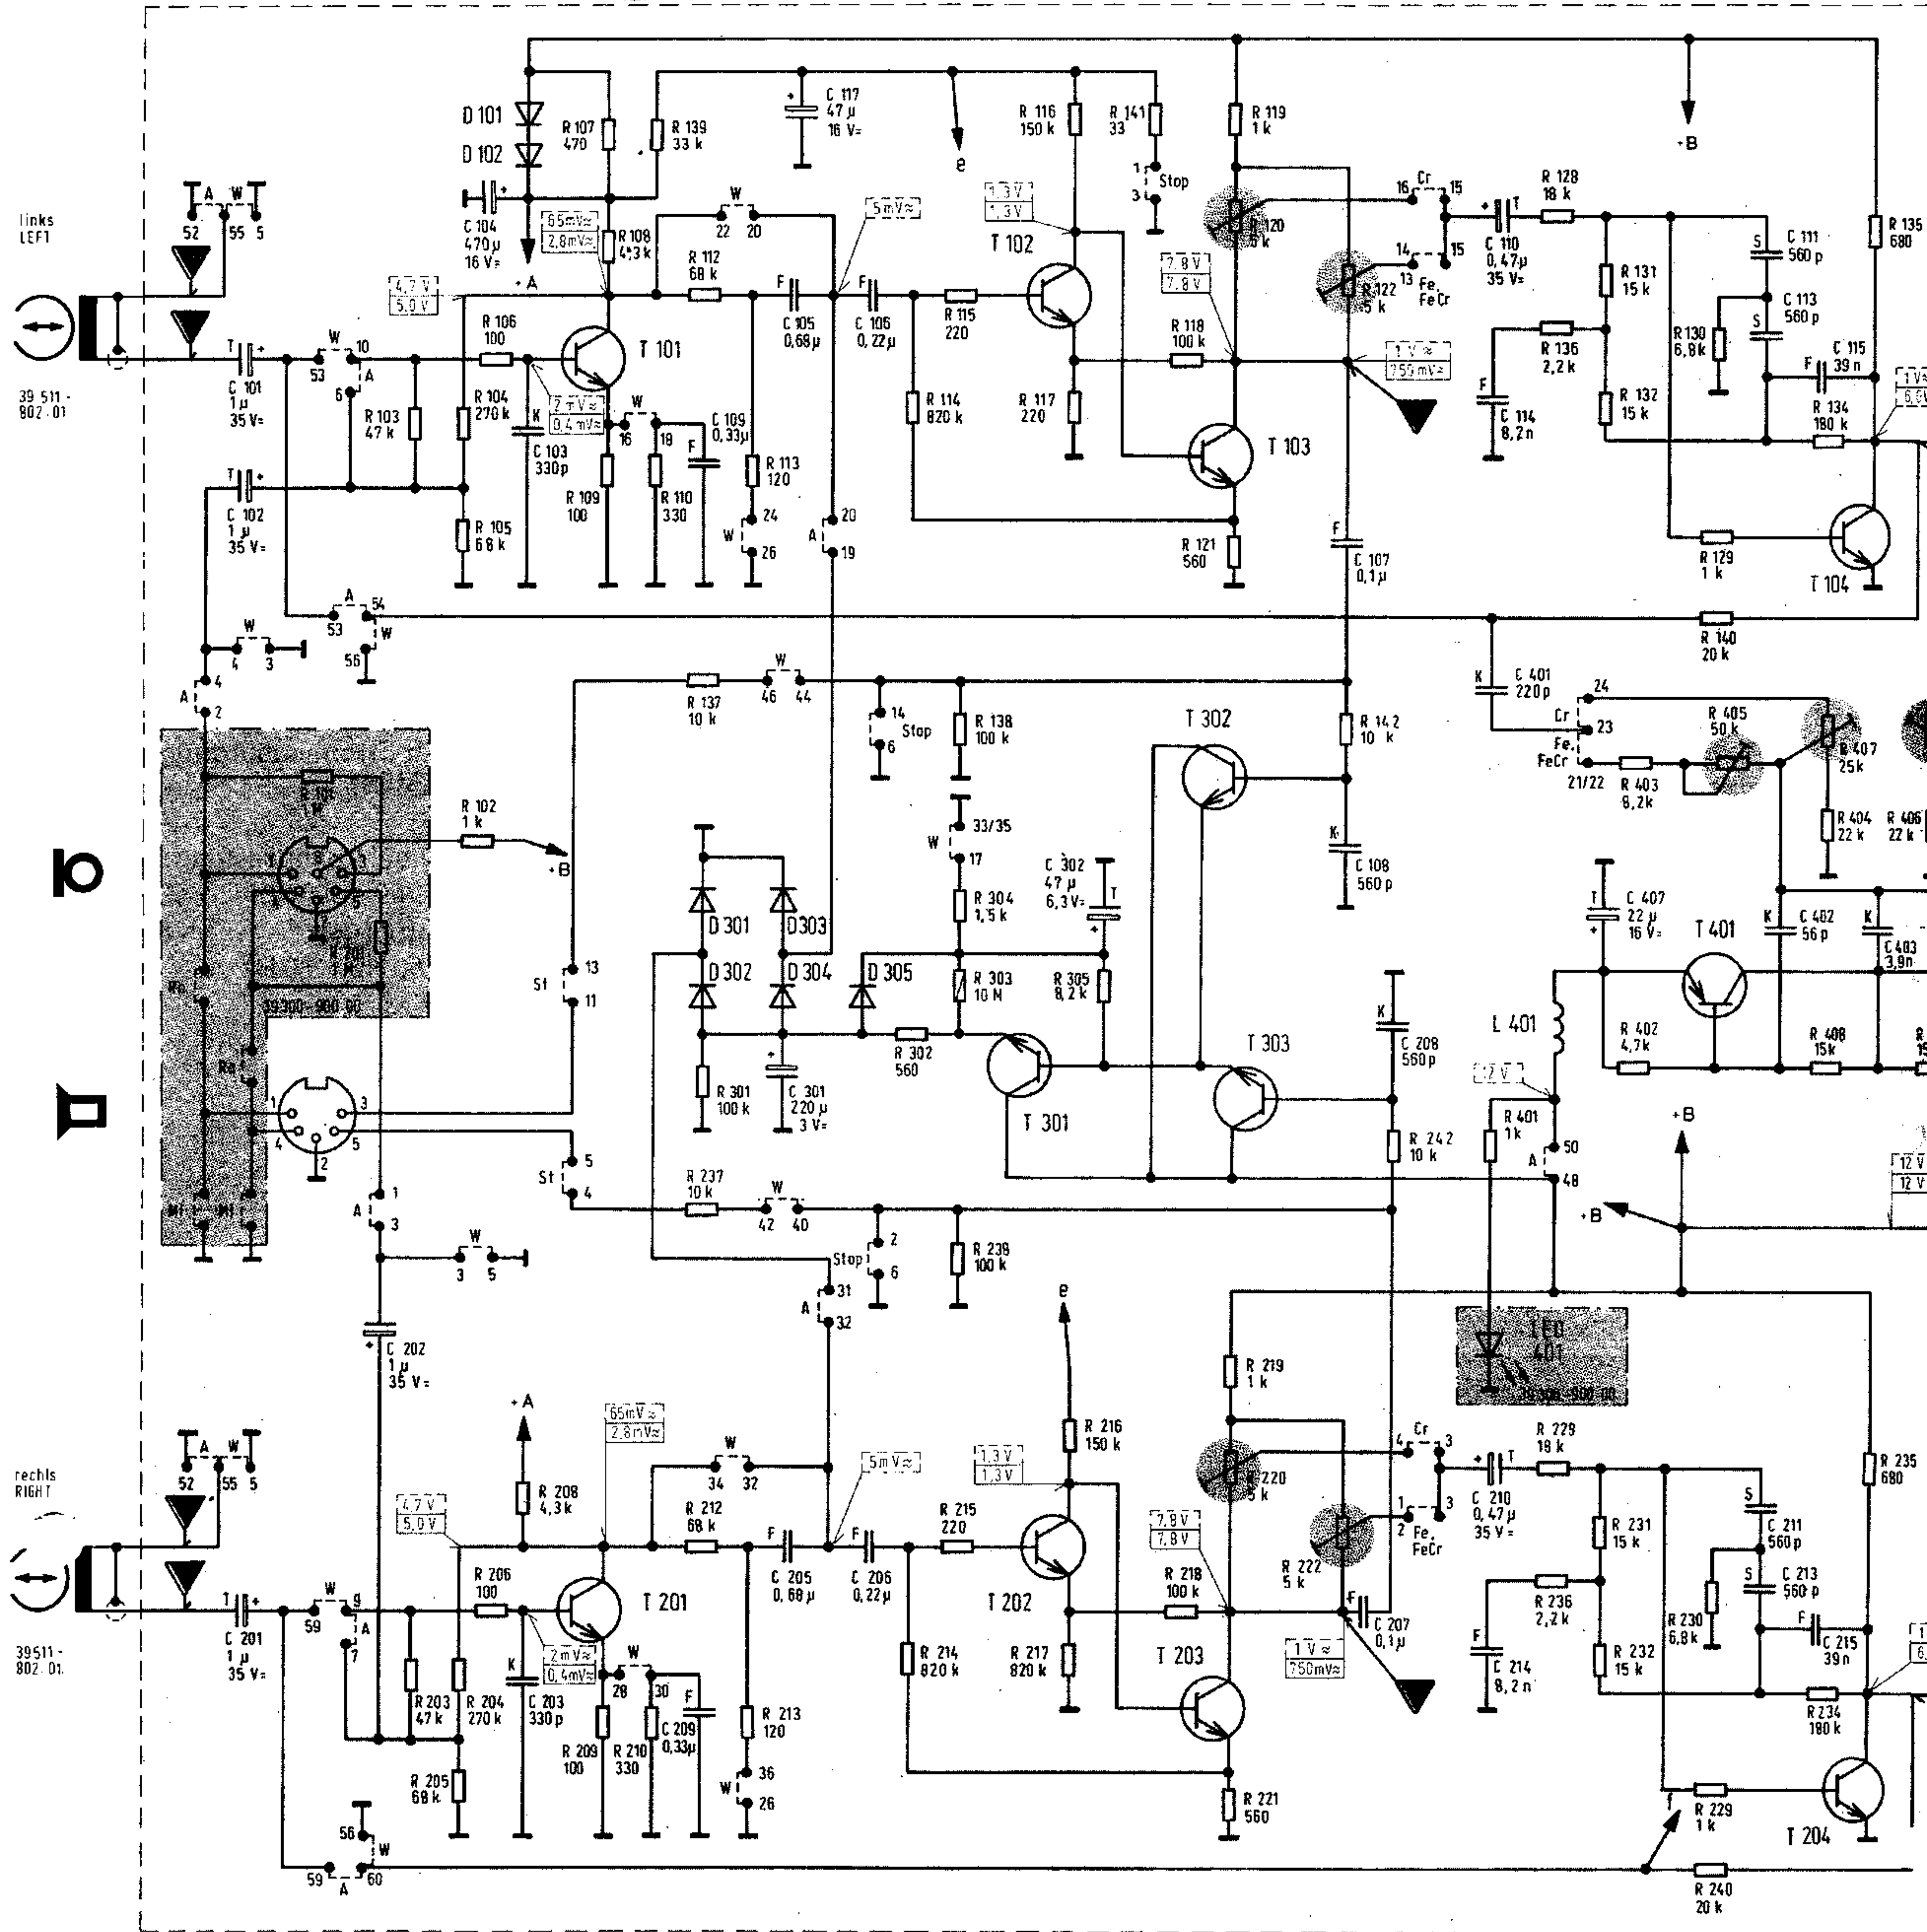


C :	101, 102, 201,	202,	104, 103, 203,	109, 105, 117, 301, 209, 205,	106, 206,	307,	107, 108, 207, 208,	110, 114, 401, 407, 210, 214,	111, 113, 402, 115, 403, 212, 211, 213, 215,
R :	101, 103, 201,	102, 104, 105, 203, 204, 205, 206, 208, 209,	108, 109, 110, 139, 137, 112, 301, 113, 210, 212, 237, 213,	302, 114, 115, 138, 303, 304, 116, 117, 305, 141, 118, 119, 120, 121, 214, 215, 238,	118, 119, 120, 121, 215, 217,	122, 142, 218, 219, 220, 221, 222, 242,	401, 128, 135, 402, 403, 131, 132, 130, 129, 140, 405, 407, 404, 134, 408,	228, 236, 231, 232, 229, 230, 240,	234, 235,

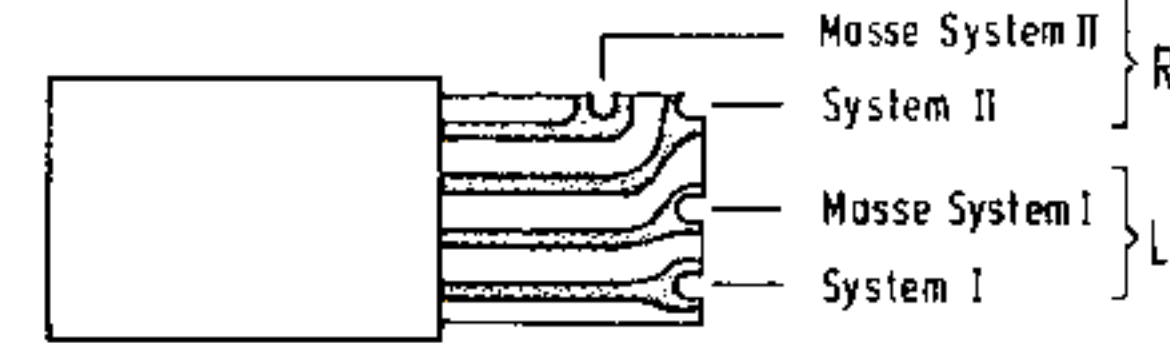

L = links  
LEFT  
GAUCHE  
SINISTRO

R = rechts  
RIGHT  
DROIT  
DESTRO

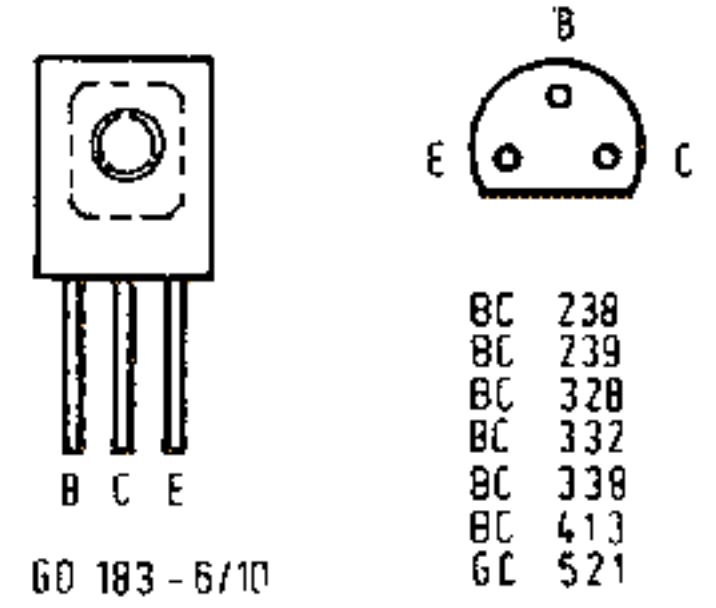

Schiebeschalter  
SLIDING SWITCH  
COMMUTEUR DE MOUVEMENT  
COMMUTATORE A CURSORE

AW 39 706 - 125.00  
Start 39 706 - 126.00  
Bandwahl  
TAPE SELECTION  
SELECTION DE BANDE 39 706 - 110.00




Schalterkontakt  
SWITCH CONTACT  
CONTACT DE COMMUTEUR  
CONTATTO DI COMMUTATORE

T 101, 201	BC 413 B
T 102, 202	BC 239 C
T 103, 203	BC 738 BC
T 104, 204	BC 332 B
T 301	GC 521
T 302, 303	BC 238
T 401	BC 328 / 25
T 402	BC 338 / 25
T 501	BC 238 B
T 502	BC 338 / 25
T 503	BC 238 B
T 504	GO 183 - 6/10
T 505	BC 238 B
T 801	BC 338 / 25

D 101, 102, 301, 302, 303, 304, 305, 501, 502, 503	1N 4148
D 504	8Z 102 / 1 V 4
D 505	N 62

D 801	NJ 50C13
LED 401	CQY 40 L
LED 501	CQY 72 L
LED 801	CQY 74 L

Anderungen vorbehalten!  
ALTERATIONS RESERVED!  
MODIFICATIONS RESERVEES!  
CON RISERVA DI MODIFICA!

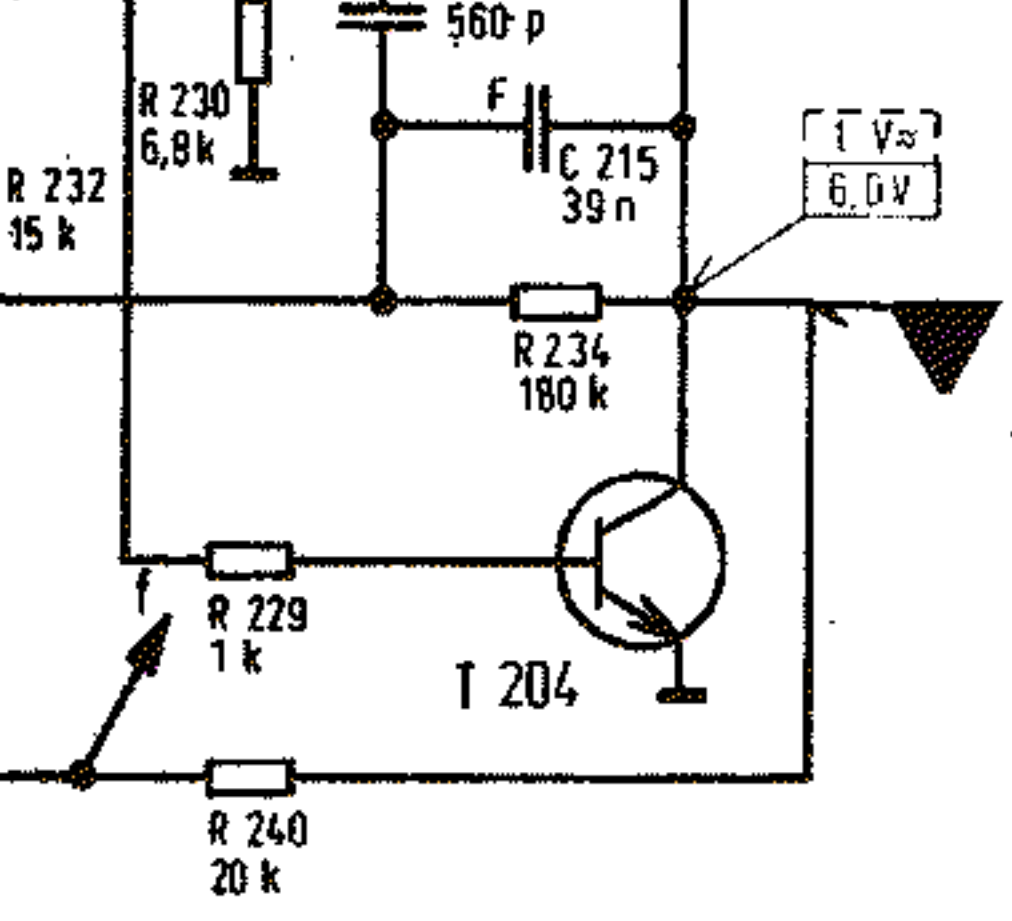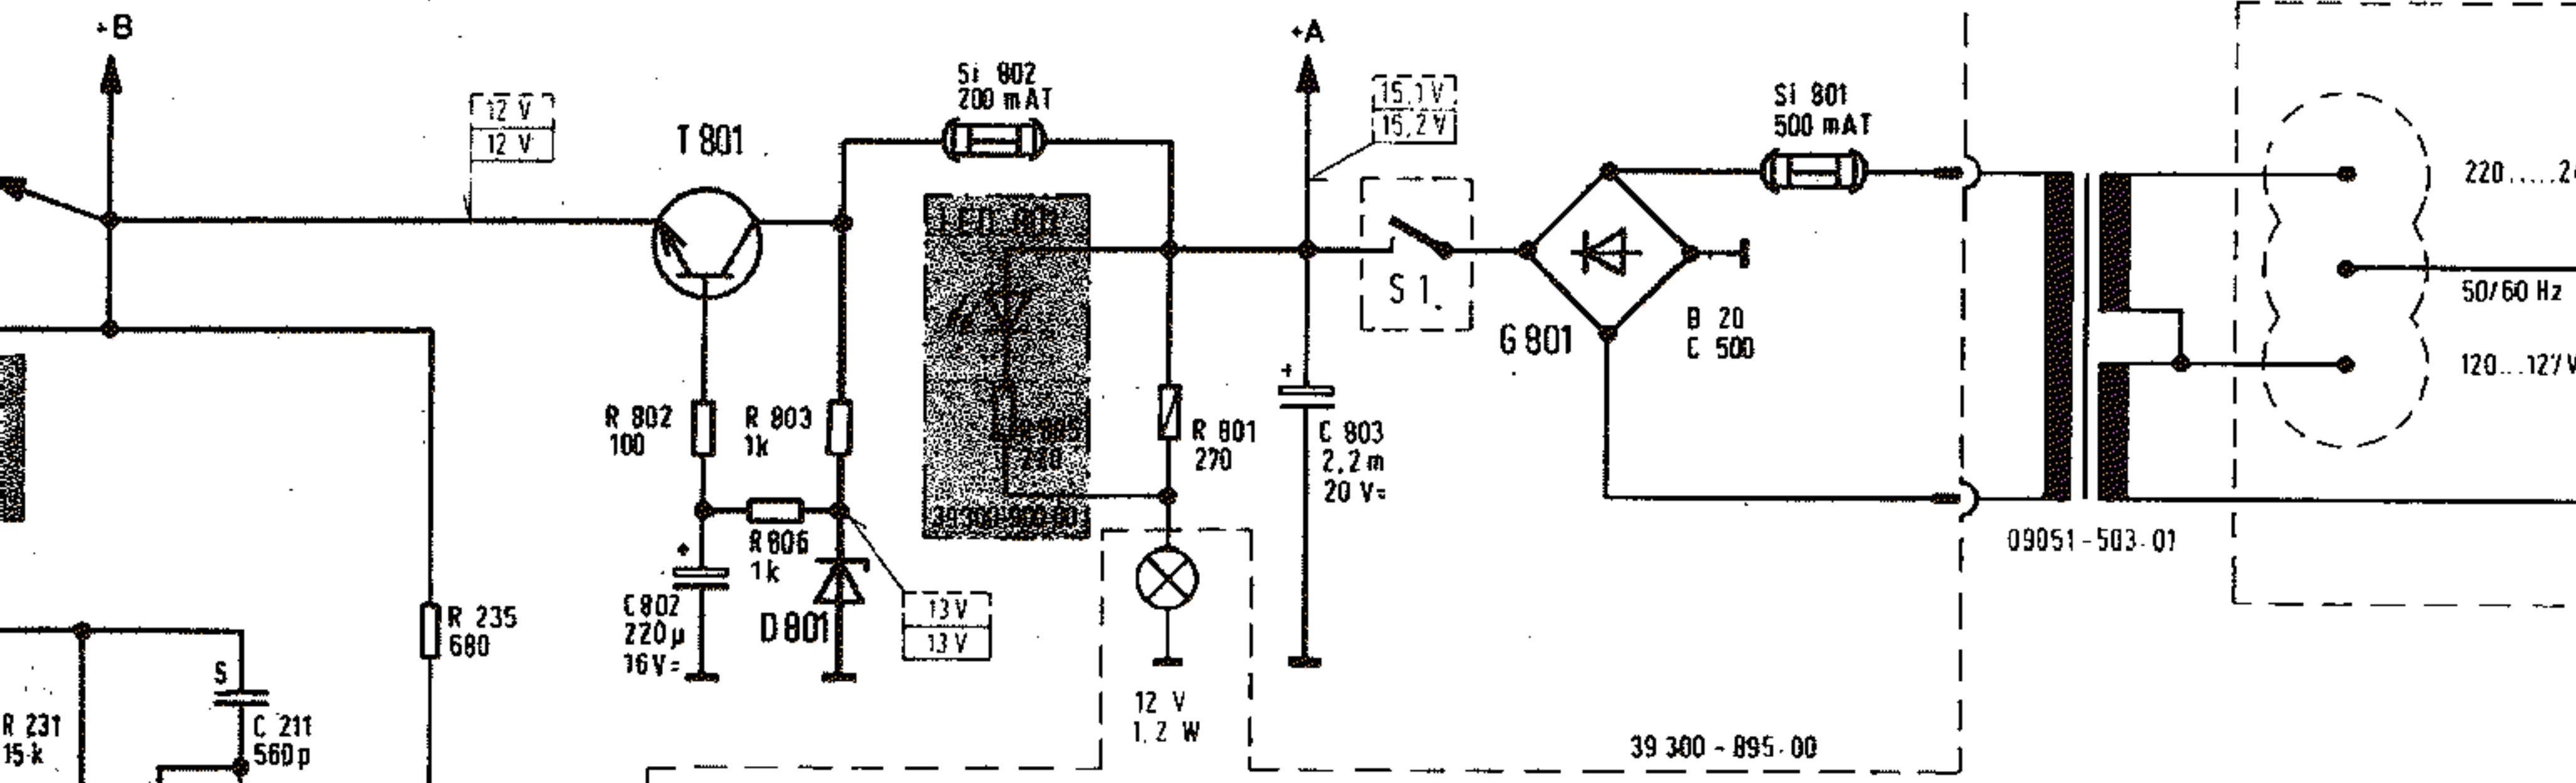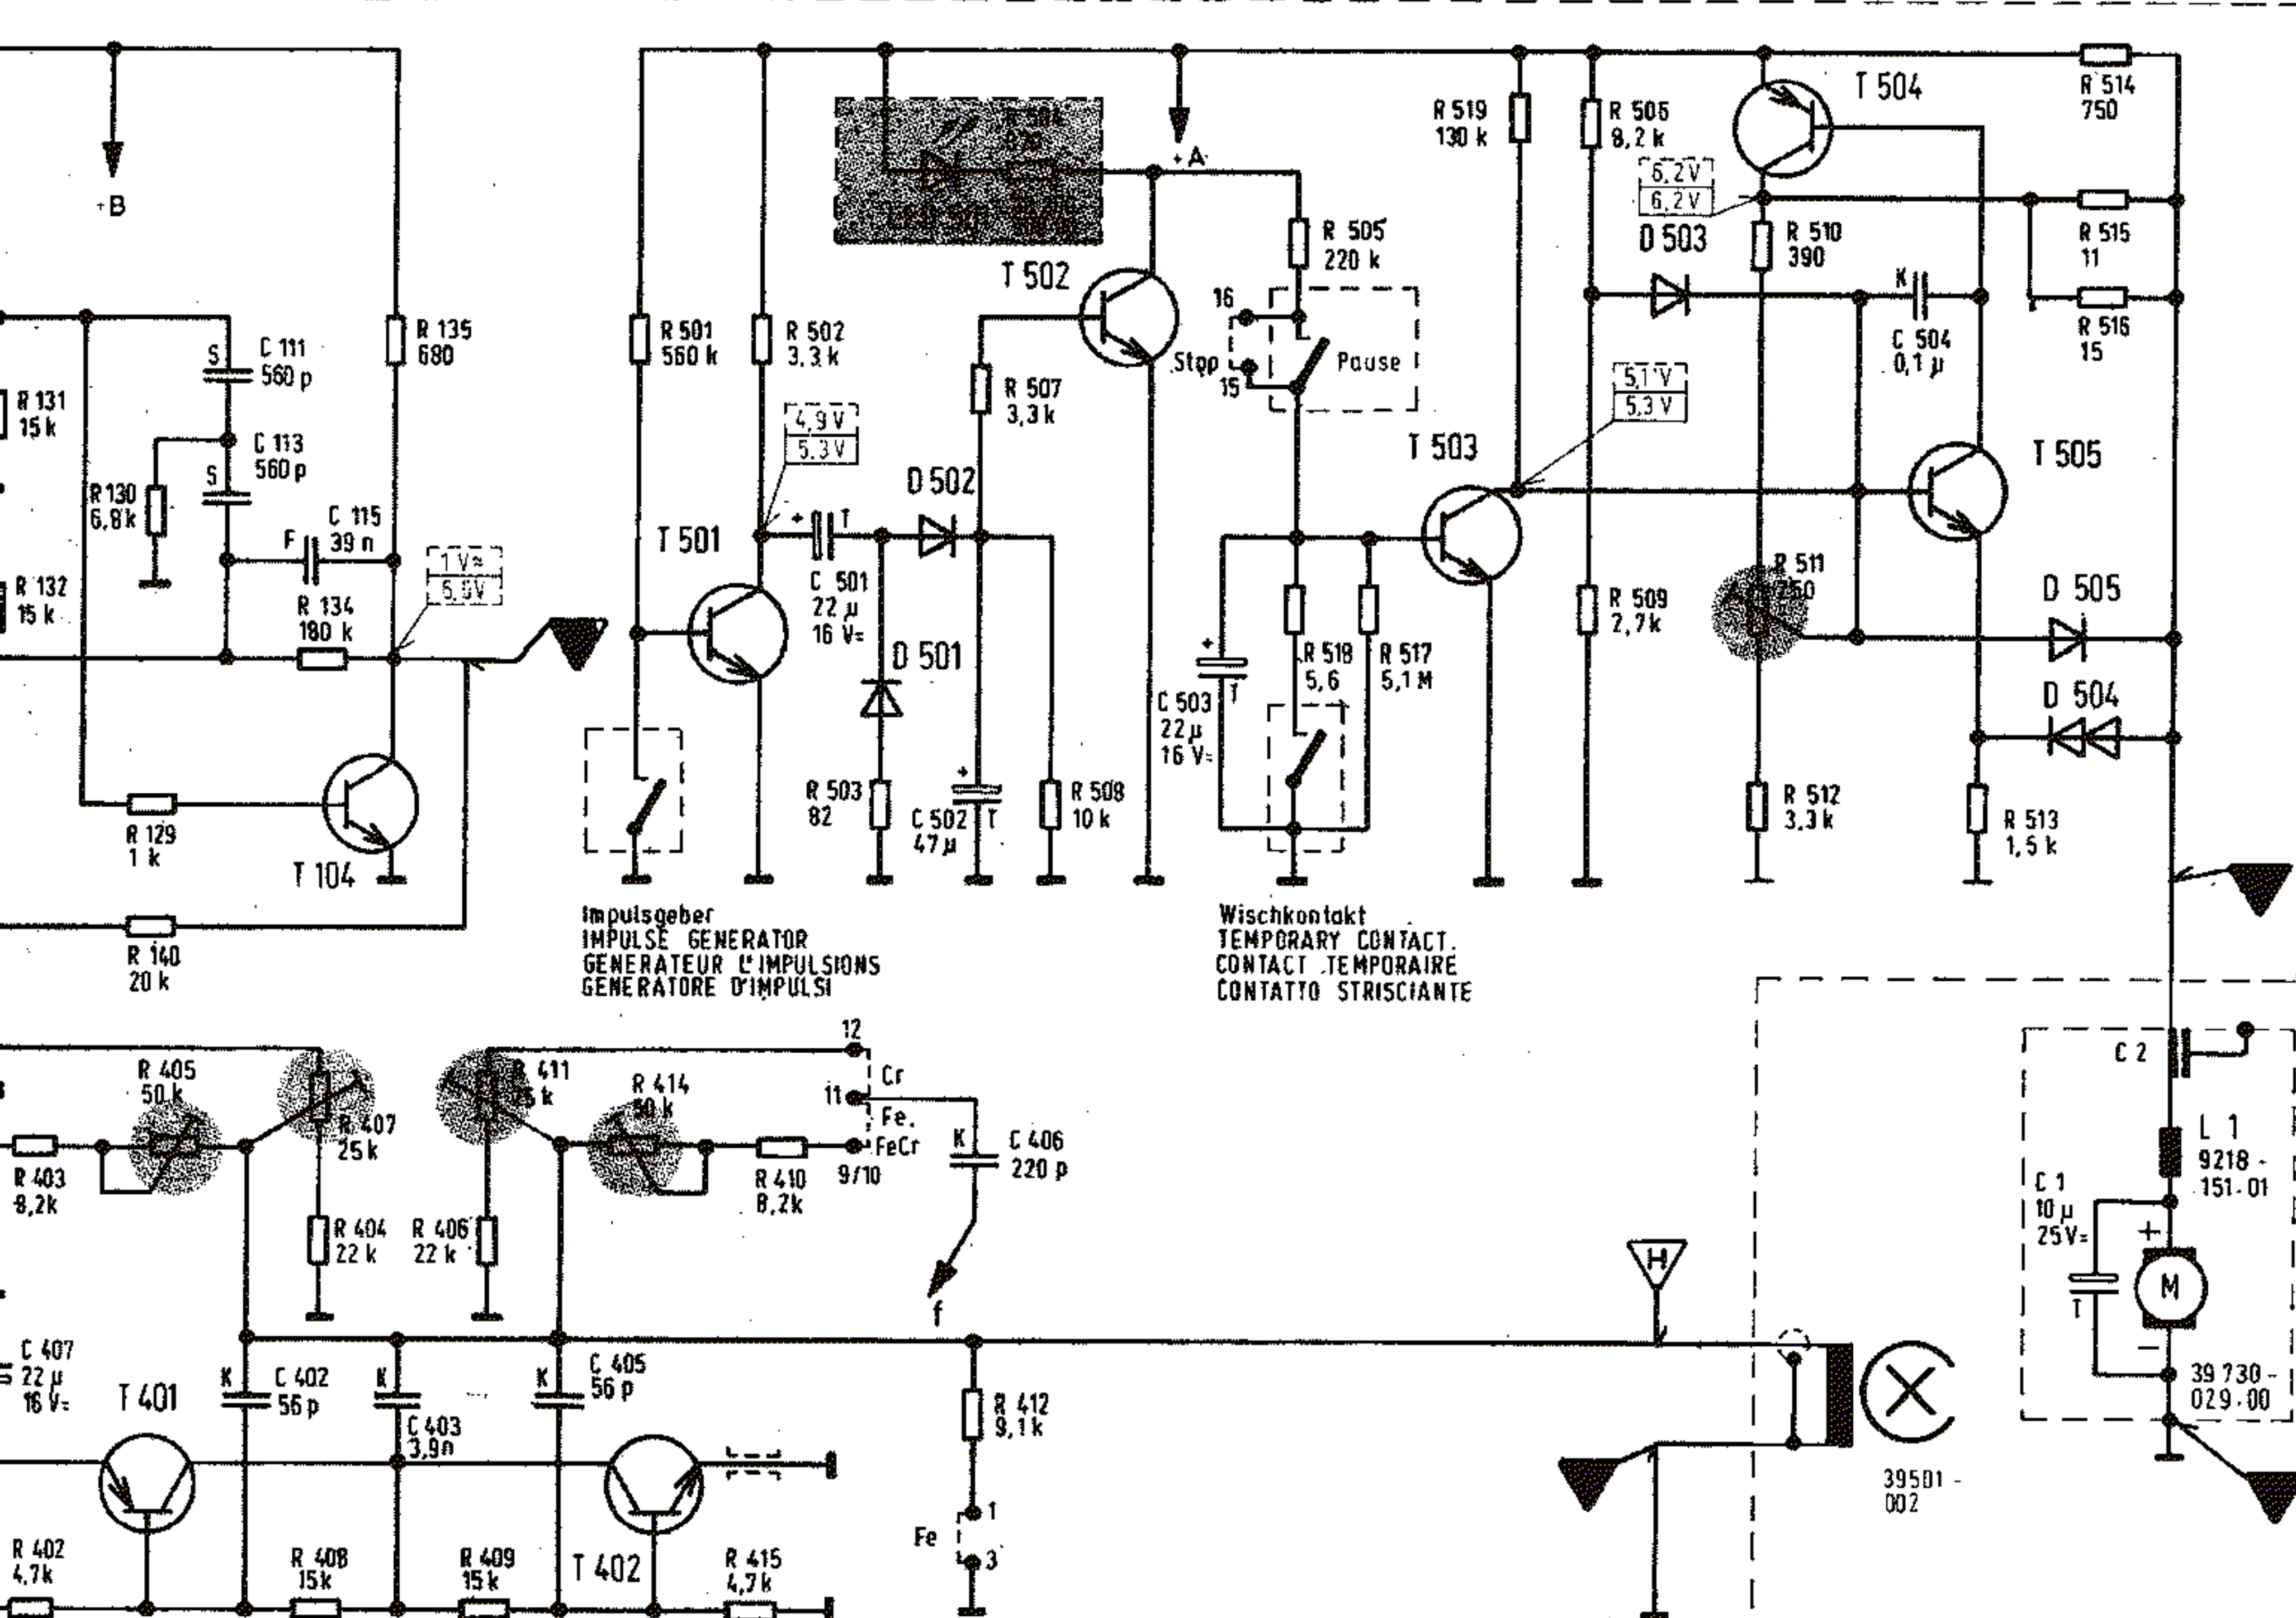

A = Aufnahme  
RECORDING  
ENREGISTREMENT  
REGISTRAZIONE

W = Wiedergabe  
PLAYBACK  
REPRODUCTION  
ASCOLTO

Mi = Mikro  
MICROPHONE  
MICRO

Fe } Bandsorten  
Cr } TAPE TYPES  
FeCr } TYPES DE BANDES  
SPECIE DI NASTRO

St = Start  
MARCHE


Ro = Radio

Aufnahme, Fe Start  
Wiedergabe, Fe Start

RECORDING, Fe START  
PLAYBACK, Fe START

ENREGISTREMENT, Fe MARCHE  
REPRODUCTION, Fe MARCHE

REGISTRAZIONE, Fe START  
ASCOLTO, Fe START

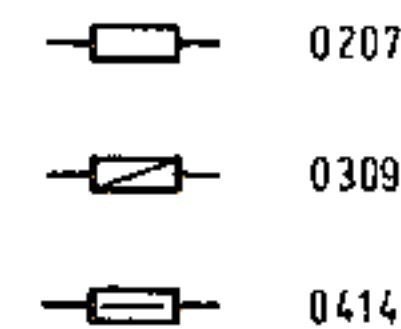

Spannungen gemessen bei Netzbetrieb 220 V~  
gegen Masse. Eingangswiderstand des Voltmeters Ri ≥ 1MΩ.

VOLTAGES MEASURED AGAINST EARTH AT 220 V AC.  
INPUT RESISTANCE OF VOLTMETER Ri ≥ 1MΩ.

TENSIONS MESUREES A UNE TENSION SECTEUR DE 220 V~  
PAR RAPPORT A TERRE. LA RESISTANCE  
D'ENTREE DU VOLTMETRE DOIT ETRE : Ri ≥ 1MΩ.

TENSIONE MISURATO CON FUNZIONAMENTO A 220 V~  
VERSO MASSA. RESISTENZA D'INGRESSO DEL VOLTMETRO Ri ≥ 1MΩ.



111, 113, 402, 115, 403, 405, 501, 502, 406, 503, 504, 1, 2,	212, 211, 213, 215, 802, 803, 805, 801,
403, 131, 132, 130, 129, 140, 405, 407, 404, 134, 408, 135, 406, 409, 414, 501, 415, 410, 502, 503, 507, 412, 504, 508,	505, 518, 517, 519, 506, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516,
1, 232, 229, 230, 240, 234, 235, 802, 803, 805, 801,	

**GRUNDIG**

**CN 500**

HI FI  
(32028-906.00)

# INFORMATIE - BULLETIN

GRUNDIG

Handelmaatschappij J.N.J. SIEVERDING n.v. BENELUX

TECHNIEK

RECORDER 1

APRIL 1978

CN 500

In verband met de verdere ontwikkeling werden op bovengenoemde toestellen, volgende veranderingen aangebracht.

Deze samenvatting dient alleen ter informatie van de techniker en de magazijnier.

Er wordt geenzins aan een ombouw gedacht !

Reden : VAT-uitvoering.

<u>Benaming</u>	<u>tot hiertoe</u>	<u>nieuw</u>
VAT-Regler	-	39704-070.00
Steuerschieber	-	32026-176.00
Zugfeder	-	32026-178.00
Abschirmblech	-	32026-177.00
Montagerahmen	32023-021.00	nieuwe uitvoering (Ind.011)
Aufnahmeschieber	32011-092.00	32029-092.00
Gehäuseoberteil R 144/244	32028-180.02/.03 47 kOhm	32028-180.02/.03 valt weg

Stockage	: VAT*)-Regler	Sach-Nr. 39704-070.00
	Aufnahmeschieber	Sach-Nr. 32029-092.00
	Steuerschieber	Sach-Nr. 32026-176.00
	Zugfeder	Sach-Nr. 32026-178.00
	Abschirmblech	Sach-Nr. 32026-177.00
	Montagerahmen	Sach-Nr. 32023-021.00 nieuwe uitvoering
	Gehäuseoberteil	Sach-Nr. 32028-180.02/.03 beide uitvoeringen.

\* Variable Ausblend-Technik



EXCLUSIEF IMPORTEUR VOOR DE BENELUX  
VAN GRUNDIG AG FÜRTH-BAYERN - DUITSLAND



# INFORMATIE - BULLETIN

GRUNDIG

Handelmaatschappij J.N.J. SIEVERDING n.v. BENELUX

TECHNIEK

RECORDER 1

SEPTEMBER 1978

## Met dank aan Paul Huneker

CN 500/820/830/930

WILLEKEURIG AFSCHAKELEN GEDURENDE HET OMSPOELEN OF START.

Oorzaken : - De cassette loopt moeilijk  
- De kollektor onder de vooruitspoelkoppeling SNr. 32023-072.00, is vuil.  
- De veerkontakten SNr. 05151-032.00 zijn vervuild of geplooid.

In geval van reparatie: Indien nodig

- Cassette vervangen.
- Kollektor reinigen of de vooruitspoelkoppeling vervangen.
- Kontaktveren vervangen.

Stockage : -


## VERANDERING VAN DE TESTBANDCASSETTEN 458/466 A IN 458 B/466 B.

De "B"-uitvoeringen zijn in de volgende zin veranderd resp. verbeterd :

1. Opnameduur van de Azimutfrekwentie.  
De opname is verlengd geworden van 40 sec. tot 60 sec.
2. Frekwentie voor het instellen van opname/weergave-kop.  
De opname 6,3 kHz is bij de nieuwe cassette 466 B verhoogd tot 8 kHz.
3. De kwaliteit van de opname-positie.
4. De frekwentie van het referentiesignaal is veranderd van 333 Hz in 315 Hz (IEC-standaard).

Opmerking : De bestelnummers SNr. 05679-067.00 voor de cassette 466 en SNr. 35079-009.00 voor de cassette 458 blijven ongewijzigd voor de nieuwe uitvoering.

Ned. Ver. v. Historie v/d Radio

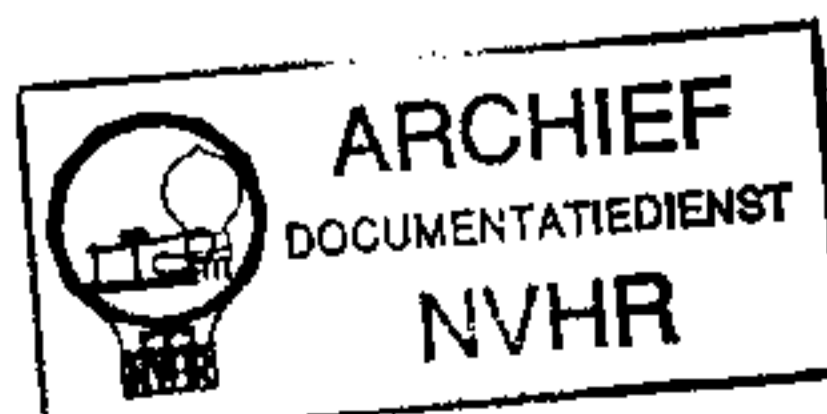

EXCLUSIEF IMPORTEUR VOOR DE BENELUX  
VAN GRUNDIG AG FÜRTH-BAYERN - DUITSLAND

